




حولية الآثار اليمنية

العدد السابع

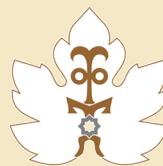

الهيئة العامة للآثار والمتاحف

General Organization of Antiquities and Museums

صنعاء

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م



حولية الآثار اليمنية

العدد السابع

المشرف العام

عبدالله بن علي الميدان

مستشار المجلة

صلاح سلطان الحسيني

هيئة التحرير

سامي شرف الشهاب

إبراهيم عادل قائد

نوال محمد الحسيني



الهيئة العامة للآثار والمتاحف

General Organization of Antiquities and Museums

صنعاء

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م

azal@goam.gov.ye

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية

٢٠٢٤/٣٧٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً
وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِينَ

صدق الله العظيم

سورة سباء ١٨

المحتويات

١	الافتتاحية
٣	نَاعِط (تقرير أولي)
١٧	الكدراء (تقرير أولي)
٢٦	رسوم وخرائط صخرية جديدة من أنجز بوادي ضهر
٤٩	تسجيل القطع الأثرية في ثلاثة مؤسسات حكومية وخاصة
٧١	بئر جامع الجند (مشروع إعادة تأهيل)
٨١	مدينة حبابة، دراسة إنقاذية لترميم وصيانة واجهات المباني القديمة المطلة على بركة الهاجر
٩٠	ساحة الحلقة – صنعاء القديمة
٩٥	عُيُّمان ومسجد جعیدان
١٠٥	قلعة زَيْد ودار المالية (الضيافة) وقلعة الضحي
١١٠	متحف قلعة زَيْد التاريخية
	أعمال سابقة
١١٦	نتائج أعمال حصر وتوثيق المعالم المعمارية الأثرية في مديرية مبين – محافظة حجة – المرحلة الأولى ٢٠١١ م و الثانية ٢٠١٢ م
١٤٣	أساسيات المسح الأثري (دورة تنشيطية)
١٤٥	التوثيق الثلاثي الأبعاد للمباني والقطع الأثرية
١٥٨	جدول البلاغات (الأثرية) والنزول الميداني لفروع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظات ١٤٤٥ هـ

مدينة حباة

دراسة إنقاذه لترميم وصيانة واجهات المباني القديمة المطلة على بركة الْهَجَر

م/أمين الحوسي

بحسب تكليف الأخ/ رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف لنا بالسفر إلى مدينة حباة محافظة عمران لإعداد دراسات إنقاذه للواجهات الرئيسية للمباني القديمة بالمدينة، بحسب طلب أعيان المدينة الذين نكن لهم كل احترام وتقدير. الموقف الذي يحسب لهم ويدلل على حرصهم وعمق الوعي لديهم وخوفهم على التاريخ والترااث الذي يهم حباة والمحافظة بخاصة واليمن عموماً.

تم السفر يوم الأحد ٦ جمادي الأول ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م، وعند الوصول إلى مدينة حباة كان باستقبالنا الاخوان الفاضلان الأخ/ محمد الشريف، والأخ/ يحيى رسام اللذان أوليانا كل الاهتمام أثناء تجولنا بداخل المدينة، وبدل الشرح والتوضيح عن كل التفاصيل والمسيريات التي استفسرنا عنها وعما يخص تلك المباني وطبيعة التكليف، ومن خلال المعاينة والاطلاع على كل ما يخص المدينة عموماً وواجهات تلك المباني القديمة المطلة على بركة الْهَجَر خاصة تبين الآتي:-

المقدمة

حباة بالفتح، قرية كبيرة مشهورة تتوسط ما بين ثلا وشمام كوكبان، قيل إنها سميت باسم حباة بن لباخة بن ذي أقيان بن حمير الأصغر. وهي بلدة طيبة الهواء كثيرة الماء، وتعتبر من مدن المضبة، وهي إحدى المدن التاريخية القديمة التي ترخر بها محافظة عمران كمدينة (ثلا، وَكَانْطَ، وَنَاعْطَ، وَذِيَنْ، وَشَهَارَة)، وغيرها من المدن اليمنية القديمة، أما تاريخ هذه المدينة لم يُعرف بالضبط لكن تم مقارنة تاريخها بأحجار وجدت على أنقاض بقايا القصر المناثر بالقرب من المدينة والتي وجد عليها نقوش وكتابات حميرية ترجع إلى حوالي أواخر القرن الثاني ق. م تقريباً.

وحباة فيها آثار قديمة حميرية وإسلامية، ومن ذلك سورها الذي كانت عمارته سنة ١١٥٦هـ. قال الحجري: ومن أعلام حباة القضاة بنو قاطن المحفجي نسبة إلى محفف بن ثلا بن لباخة بن ذي أقيان. وإلى مدينة حباة يُنسب آل الحبائي أهل مدينة صنعاء^١. وهذه إشارة إلى عراقة وقدم تاريخ هذه المدينة بالإضافة إلى كونها مدينة من المدن الأثرية والتاريخية القديمة التي ترخر بها محافظة عمران خاصة واليمن عموماً إذ تتميز مبانيها القديمة الشاهقة البنية المحاطة بسور قديم يخلله العديد من البوابات التي عرفت بالأبواب القديمة للدخول إلى هذه المدينة (كالباب الأعلى، والباب الأسفل، والباب الشرقي، وتحف الأبراج معظم ذلك سور، ويحف البوابة الرئيسية للسور برجان للحماية والدفاع عنها.

١ المحفجي؛ إبراهيم أحمد، معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء الجمهورية اليمنية، ج (١)، ٢٠٠٢م، ص ٤٠٢

الموقع

تقع مدينة حَبَّاَة في الشمال الغربي من العاصمة صنعاء بحوالي ٤٥ كم، تتبع إدارياً مديرية ثلا^١ التابعة لمحافظة عمران.

الوصف المعماري للمدينة

تتميز مدينة حَبَّاَة بطابعها المعماري الفريد المتميز بارتفاع مبانيها الذي يصل إلى ١٦ متر، وتعدد طوابقها (مبانٍ برجية)، وجمال واجهاتها المعمارية المتميزة بالنمط السائد في تفاصيل النوافذ الدائرية بالإضافة إلى الأشرطة الزخرفية، والتشكيل بالأحجار الذي يفصل كل طابق عن غيره. بالإضافة إلى ارتكاز جدرانها بالأأسفل على عقود حجرية دائرة نفذت بالعديد من الطوابق الأرضية والتي من المرجح أن لها غاية وأهمية نلخصها كالتالي:

الغاية الأولى: اختصاراً للكثير من القواطع الداخلية لتوفير الجهد والمال وإتاحة أكبر مساحة فراغ يمكن الاستفادة منها بالطوابق الأرضية.

الغاية الثانية: استغلال فراغ وتجاويف تلك العقود بالطوابق الأرضية السفلية بمثابة الممرات تحت هيكل تلك المباني لسهولة التنقل بين أرجاء المدينة وملحقاتها بسهولة وسرعة وسلامة تامة كونها متلاصقة الجدران والسقوف، بحيث يتم الدخول من أحد أبواب تلك المباني والخروج من باب آخر.

بالإضافة إلى التصميم الذي جعل كل تلك المباني مرتبطة مع بعضها البعض وتدخل مبانيها وجدرانها الأمر الذي عمل على قوة وصلابة تلك المباني التي تجعل منها كتلة متماسكة بسبب ذلك التلاصق والترابط بين عناصرها المعمارية.

الحالة الراهنة للمدينة

إن معظم تلك المباني قد تضررت، والعديد منها قد سقطت جدرانها وأسقفها، ويرجع السبب في ذلك إلى سوء تصريف مياه الأمطار واحتقانها بأسطح المباني سواء الترابية أو غيرها وعدم صيانة وتنظيف مصارف المياه مما يؤدي إلى تسرب مياه الأمطار عبر جدران تلك المباني وصولاً إلى أساساتها.

بالإضافة إلى أن معظم تلك المباني متداخلة مع بعضها البعض ومشتركة الجدران والقواطع الداخلية. لذا كلما تضرر مبني من تلك المباني تسبب بالضرر للمبني الملاصق له.

كما لا ننسى أن هجرة الأهالي وانتقامهم للسكن بمبانٍ حديثة خارج نطاق المدينة بعد زيادة عدد أفراد الأسرة أو البيت الواحد كان سبباً من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعجيل الضرر وإنهيار تلك المباني بسبب خلو السكان من تلك المباني، بالإضافة إلى إنعدام الصيانة الدورية المستمرة من الأهالي بعد خروجهم من تلك المباني، خاصة للسقوف التي أشرنا إليها.

كل تلك الأسباب المشتركة كانت كافية لتضرر تلك المباني وحتمية سقوط معظمها كما هو الحال، والتي لم يتبق منها سوى بعض الواجهات الرئيسية المطلة على بركة (المَجَر) البركة الأكبر حجماً والأكثر جمالاً وروعة حيث تطل واجهات تلك المباني على تلك البركة والجامع والبوابة الشرقية للمدينة وما تبقى من سورها القديم.

^١ المركز الوطني للمعلومات - اليمن، مديريات محافظة عمران، مركز محافظة عمران، ص ١١

لذا فإن جميع تلك العناصر المعمارية تشكل الواجهة السياحية والأثرية والتاريخية لمدينة حبابة، ذلك المنظر الفريد والشاهد عن عراقة وأصالة وقدم هذه المدينة التاريخية والصور خير دليل.

إن سوء تصريف مياه الأمطار كان أحد أهم الأسباب والعوامل الرئيسة التي أدت إلى تقدم وانهيار مبان المدينة وعناصرها المعمارية كالمnjورات الخشبية المتمثلة بالنوافذ والأبواب، وكذا قمرياتها الحصبية، وتضرر مزارات تصريف المياه، وتضرر معظم السقوف الترابية والعقود المرتكزة عليها والتي كانت تشكل مرات للتنقل بين أرجاء المدينة قدیماً.

المطلوب من الزيارة

القيام بأعمال دراسة إنقاذية أولية وبصورة مستعجلة لغرض إنقاذ وثبت وتأمين وحفظ ما تبقى من واجهات تلك المباني القديمة منعاً من سقوطها كونها تعتبر الواجهة التاريخية والأثرية والسياحية والجمالية لمدينة حبابة والمطلة على الكثير من ملحقاتها التاريخية والمتمثلة بالبركة والجامع والبوابة الشرقية للمدينة وما تبقى من سورها القديم.

الأمر الذي تحقق من خلال ذلك التكليف، فقد تم إعداد دراسة أولية للعديد من البنود التي يمكن من خلالها القيام بأعمال إنقاذ وحفظ وتأمين بقية تلك الواجهات من السقوط حتى يتم عمل تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة أثرية كاملة للمدينة نضمن من خلالها إعادة هذا المعلم التاريخي إلى سابق عصره ليشهد عظمة اليمين وتاريخهم عبر العصور.


وقد تم إيراد العديد من البنود التي تضمن حفظ وتأمين وإسناد جدران تلك الواجهات منعاً من سقوطها حتى تحين أعمال الترميمات الكلية ومنها:

- تنفيذ أعمال التوثيق للوضع الحالي لواجهات تلك المباني وملحقاتها قبل وأثناء التدخل وبعد التدخل لتلك الأعمال الإنقاذية.
- أعمال التدعيم والإسناد والتأمين للأجزاء الآيلة للسقوط مع تركيب السقايل.
- أعمال التنظيف وإخراج مخلفات أنقاض الإنجيارات والسقوط بداخل تلك المباني.
- أعمال الحقن والثبت لجدران واجهات تلك المباني.
- أعمال الترميم والإعادة والبناء للأجزاء المنهارة من القواطع الداخلية وجدران الواجهات، كإسناد لجدران تلك الواجهات من السقوط والانهيار.
- أعمال إعادة سقوف جديدة بنفس النمط القديم وترميم المتضرر.
- معالجة وترميم العقود الحجرية المتصورة الحاملة لتلك المباني.
- أعمال تفريغه للمنجور الخشبي للنوافذ والأبواب مع تنفيذ أعمال الدهانات.
- أعمال تنفيذ قمريات حصية بدل التالف والمكسر.

الوصيات

- إعداد دراسة أثرية متكاملة للمدينة بالكامل تضمن إعادة هذه المدينة وملحقاتها لسابق عصرها.
- سرعة معالجة تصريفات مياه الأمطار لبقية سقوف المباني المتبقية منعاً من تكرار الضرر، وتفاقم الأضرار والتي سيترتب عليها زيادة التكلفة المالية لأعمال الترميم.
- البحث عن تمويل وبصورة مستعجلة للبدء بتنفيذ الأعمال الإنقاذية.
- البحث عن تمويل لتكاليف أعمال إعداد الدراسات وكلفة أعمال الترميم للمدينة.

في الاخير نتقدم بعميق الشكر والتقدير والامتنان لأعيان ومشايخ مدينة حبابة على جهودهم وحرصهم الشديد بالحفاظ على كل ما يتعلق بتاريخنا وهويتنا، وإن دل على شيء فإنما يدل على صدق وعظم موافقهم تلك وظاهر نفوسيهم الخيرة تجاه بلدتهم، وعلى رأسهم الشيخ/ عادل مزراع، والشيخ/محمد الشريف، والشيخ/ يحيى رسام.

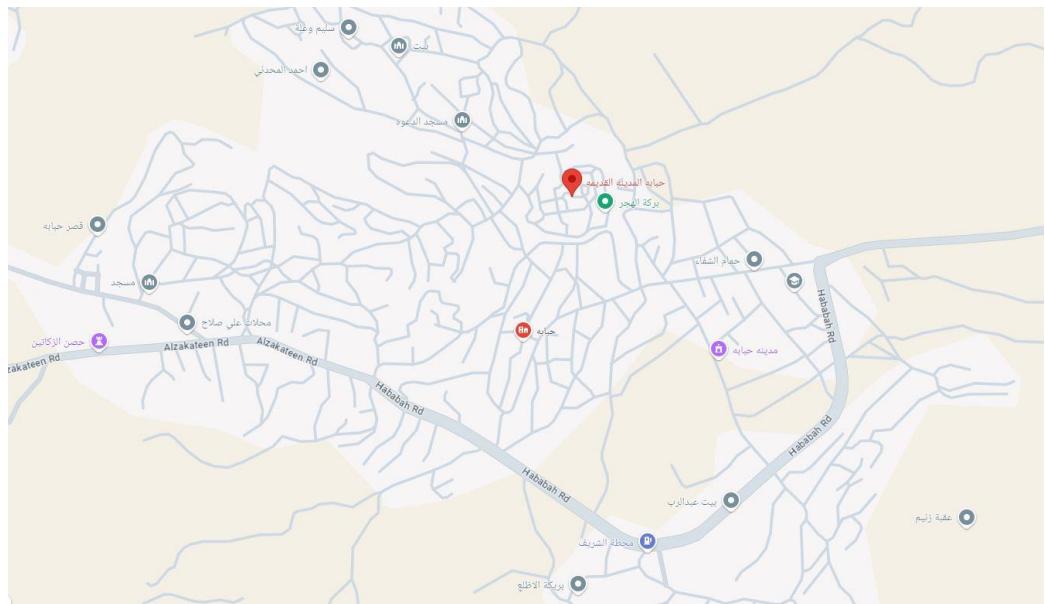

(نقاً عن خرائط google maps)




(نقاً عن خرائط google maps)

صور توضح جمال وروعة الواجهات المتبقية من تلك المباني القديمة والمطلة على بركة الهر



صور توضح حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة ومعظم مبانيها



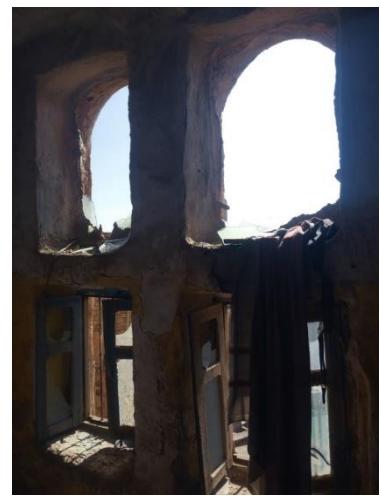



صور لواجهات المباني وما تبقى من بوابات المدينة وبقايا السور القديم

